

## 取扱説明書

## DC 電源用避雷器

形式

MDP-D

## ご使用いただく前に

このたびは、エム・システム技研の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

## ■梱包内容を確認して下さい

- ・避雷器 ..... 1 台
  - ・DIN レールアダプタ<sup>\*1</sup> ..... 1 個
  - ・取付ねじ (M4 × 8 3点セムス) \*<sup>1</sup> ..... 2 個
- \* 1、付加コード「／A33」の場合のみ

## ■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、形式表示で形式を確認して下さい。

## ■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

## ご注意事項

## ●EU 指令適合品としてご使用の場合

・お客様の装置に実際に組込んだ際に、規格を満足させるために必要な対策は、ご使用になる制御盤の構成、接続される他の機器との関係、配線等により変化することがあります。従って、お客様にて装置全体で CE マーキングへの適合を確認していただく必要があります。

## ●設置について

- ・屋内でご使用下さい。
- ・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう体に収納して下さい。
- ・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。
- ・周囲温度が -5 ~ +55°C を超えるような場所、周囲湿度が 30 ~ 90 % RH を超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。


## ●耐電圧試験について

・耐電圧試験は本体左中央部のねじを外し、ベース部よりエレメント部を取り外してから行って下さい。素子が最大使用電圧を超える電圧で放電して、試験結果が絶縁不良になります。なお、耐電圧試験後は必ずエレメント部を元通りにねじ止めして下さい。

## ●その他

- ・緊急時のため、予備の M·RESTER をご準備いただくことをお勧めします。
- ・雷サージは、電源ラインからばかりでなく、伝送路からも侵入します。信号用避雷器も併せてご使用下さい。

## 各部の名称

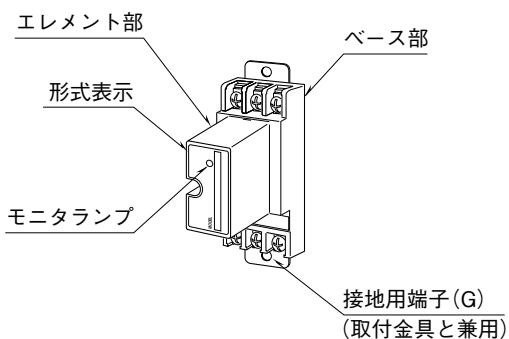

## ご注意

出荷時には、ベース部とエレメント部をねじ止めしてあります。

## 保証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後 3 年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。

ただし、放電耐量以上のサージによる故障は、保証範囲外です。


## 取付方法

本体左中央部のねじを外すと、ベース部とエレメント部を分離できます。


### ■壁取付

下記の外形寸法図および取付寸法図を参考に行って下さい。

外形寸法図 (単位: mm)

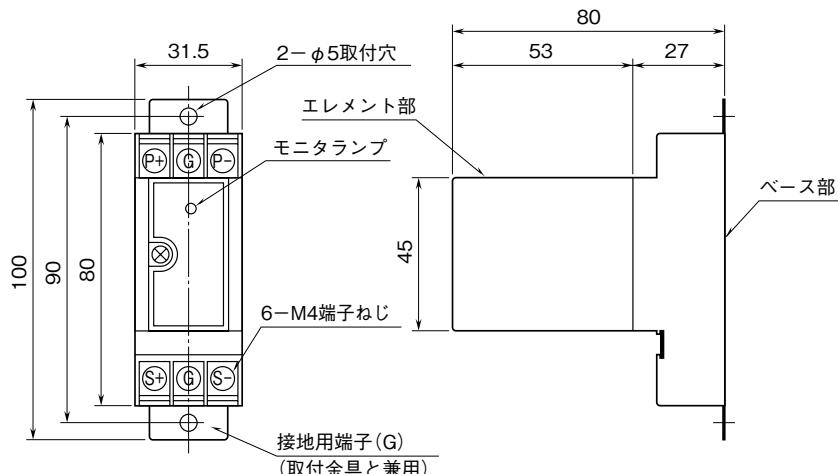


取付寸法図 (単位: mm)

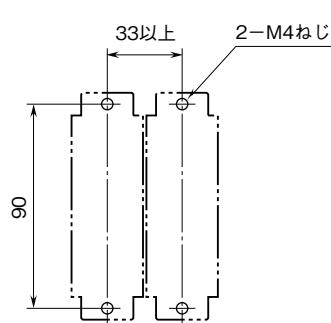

### ■DIN レール取付 (／A33 のみ)


#### 1、DIN レールアダプタの取付

必ず DIN レールに掛ける前に付属の取付ねじを使い、取付金具にアダプタをねじ止めして下さい。ねじ止めは、2ヶ所のうち片側のみ行って下さい。

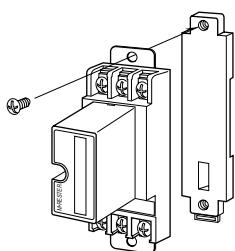


#### 2、DIN レールへの取付

取付姿勢は、スライダのある方を下向きにして下さい。取付は、まず裏面の上側フックを DIN レールに掛け、次に下側を押込んで下さい。取外は、マイナスドライバなどでスライダを下に押下げ、その状態で下側から引抜いて下さい。

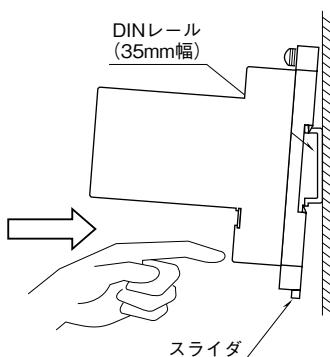


#### 3、接地線の配線

残りの取付ねじを使い、取付金具とアダプタと一緒にねじ止めします。このとき、接地線を共締めして下さい。

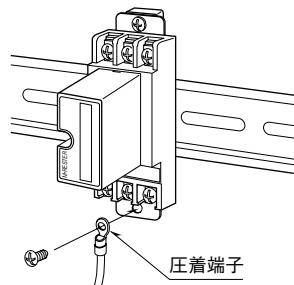

取付寸法図 (単位: mm)

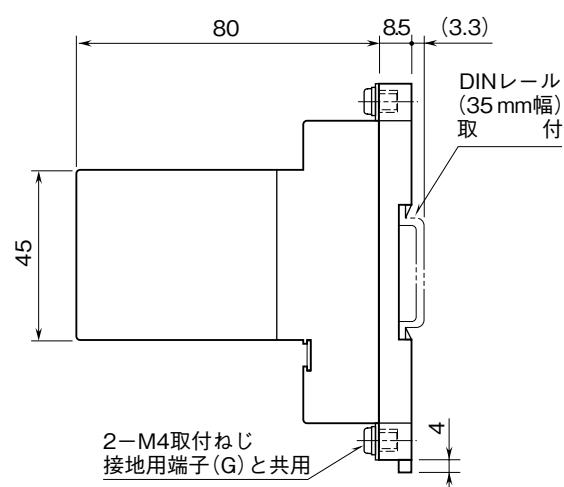


## 接続

各端子の接続は下図を参考にして行って下さい。

接地用端子 (G) は、被保護機器の G 端子にわたり配線（図 1 参照）をして必ず接地して下さい。

ただし、弊社製品のように G 端子がない被保護機器との接続は、M·RESTER 接地用端子 (G) のみ、接地して下さい。


### 必ずわたり配線を！（アースのとり方）

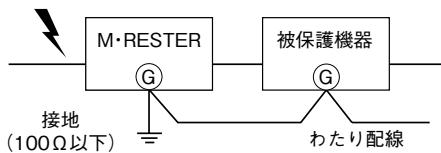

被保護機器のきょう体とM·RESTERの接地用端子を必ずわたり配線して下さい。  
被保護機器に接地端子がない場合は、M·RESTERのみ接地して下さい。  
DINレールアダプタ使用時は、取付ねじがM·RESTERの接地用端子になります。

図 1

### 結線要領図

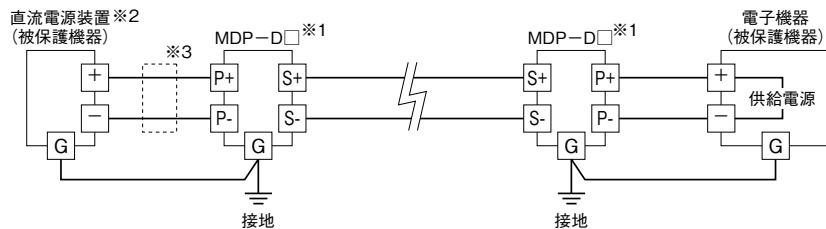

\*1、本器は2線式伝送路の保護用には使用できません。2線式伝送路の保護用には洩れ電流を抑えた標準信号用避雷器MDP-24-1をご使用下さい。本器を接続する際、極性を確認して下さい。誤った接続をすると、内部の電圧制限素子が破壊する恐れがあります。

\*2、過電流保護機能付のDC電源（最大出力電流1A）を使用して下さい。

\*3、出力電流が1Aを超える場合、電流制限素子（1A容量）を取付けて下さい。

図 2

## 配線

### ■端子ねじ

締付トルク : 0.8 N·m

## 保 寶

点検は、定期的に行って下さい。

雷の発生は、気付かない場合が多く、遠雷の場合でも誘導サージはよく発生することがあります。本体の劣化を発見するためにも、雷シーズンの前と後の年2回程度、定期的に行って下さい。また、大きな雷があったときは、その都度必ず点検して下さい。

点検は下記の要領で行って下さい。

### ■点 検

#### 1、配線の点検

- ・結線要領図に従って結線がされていますか。
- ・接地用端子 (G) は保護される機器のきょう体に接続されていますか。
- ・接地用端子 (G) は接地されていますか。

#### 2、素子の点検

- ・前面モニタランプをご確認下さい。  
電源を投入し、前面モニタランプが点灯するか確認して下さい。消えていれば本体を交換して下さい。もし、LED が電源が供給されているにもかかわらず、消えていれば本体を交換して下さい。
- ・エレメント部はエム・レスタチェックを用いて点検して下さい。なお、エム・レスタチェックがないときは、略式ですが以下の方法でも点検することができます。  
点検を行うときは、M·RESTER に接続されている線を全て外してから行って下さい。
- ・テスターの高抵抗レンジにより次の各端子間の抵抗値を測定し、導通がないことを確認して下さい（テスターの指示が測定端子開放時と同様になります）。  
(S+) - (G)、(S-) - (G)
- ・次の各端子間を、500 V DC 1000 MΩメガーで測定し、各端子間が放電することを確認して下さい（メガーの指示が 20 MΩ以下になります）。  
(S+) - (G)、(S-) - (G)、(S+) - (S-)
- ・負荷をつながずに (S+) - (S-) 間に電源を入れ、(S+) 端子の電流を測定して下さい。  
3 mA 以下 (MDP-D12)、6 mA 以下 (MDP-D24) であれば正常です。
- ・上記の点検にて異常が認められた場合には、本体が劣化していますので、交換して下さい。